

ООО «Корпанга»

Участок ремонта транспорта и оборудования

Утверждаю:

Директор по ремонтам
ООО «Корпанга»

А.В.Пурышев

«10» _____ 2020г.

АКТ

технического состояния

от «10» сентября 2020г.

Комиссия в составе:

Заместителя директора по ремонтам
(экспертная работа)

А.Н. Никольского

Е.А. Токмашева

Начальника участка УРТО

Начальника АТЦ

С.А. Елизарова

произвела комиссионный осмотр с целью определения технического состояния

Экскаватор ЕК-330 гн 8234ЕТ31 инв.№030209005446

(для электрооборудования указать полное наименование оборудования, основные характеристики)

Год выпуска 2007

(идентификационный номер (заводской, инвентарный, порядковый, год выпуска и год ввода в эксплуатацию))

Паспорт. срок службы/наработки 10 лет /20000 часов Факт. Срок 13 лет/ 23988 часов
(для электрооборудования отметить кол-во проведенных кап. ремонтов, для ГПМ отразить ремонты несущих металлоконструкций)

Дефекты, выявленные в результате инструментально/визуального контроля (Таблица 1)

Таблица 1

№ п/п	Узел/деталь (Описание дефекта)	Количественный признак	Разрешенное допустимое значение	Допускается/ Не допускается		Комментарий
				5	6	
1	Основные гидроцилиндры : нет герметичности главных гидравлических цилиндров, отсутствие « зеркала» на штоках	нет герметичности главных гидравлических цилиндров, отсутствие « зеркала» на штоках	Герметичность гидроцилиндра в, «зеркало» на штоках без задиров	Допускается	Необходима замена гидроцилиндров	
2	ДВС : отсутствие компрессии, трещины в блоке цилиндров	24 кг/см2	30 кг/см2	Не допускается	Требуется замена двс, при наборе рабочей температуры появляются течи охл. Жидкости из блока цилиндров	
3	Стрела имеет трещины и лапки	Наличие трещин на стреле рабочего органа,	Отсутствие сварочных	Не допускается	Требуется замена стрелы	

	наличие ремонтных сварочных швов и латок	швов и следов ремонта	
4	Втулки гидроцилиндров имеют люфты 5-6 мм	0,5 мм	Не допускается Требуется замена втулочных узлов и пальцев гидроцилиндров

При замере компрессии двс использовали оборудование : компрессометр LISOTA ATR-2075
Штангенциркуль

Вывод:

по результатам инструментально/визуального контроля комиссия считает
Экскаватор ЕК-330 гн 8234ЕТ31 инв.№ 030209005446

 

 
не ПОДЛЕЖИТ (подлежит/не подлежит) восстановлению методом ремонта.
(наименование объекта)

ВКЛЮЧАТЬ (включить/не включать) в годовую инвестиционную программу 2021 года.

Зам.директора по ремонтам

Начальник участка УРТО

Начальник АТЦ


(подпись, дата) Никольский А.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись, дата) Токмашев Е.А.
(Ф.И.О.)

(подпись, дата) Елизаров С.А.
(Ф.И.О.)





